


TRIX

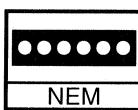

Lok mit digitaler Schnittstelle.
Vorbereitet für den Einbau des
Selectrix-Fahrzeug-Decoders 66830.


Ellok CC 6500

12728

300 666/04.00/KC



Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen sowie Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! · Not suitable for children under three years of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the danger of swallowing. Retain Operating Instruction! · Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu des modes d'utilisation. des formes à arêtes vives des modèles et du danger d'absorption. Gardez l'instruction de service! · Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model en zijn functie en wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! · Ikke egnet til børn under 3 år, p.g.a. funktions- og modelbetegnede skarpe kanter og spidser,- kan slulos. Gem vejledning! · Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di soffocamento. Ritenere l'istruzione per l'uso! · No conveniente para niños menores de 3 años por razón de los puntos y bordes agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje, así como también por el peligro de que sea ingerido. ¡Conserve instrucciones de servicio!

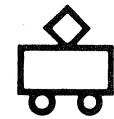

Für 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstörung

Dieses Trix-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften **voll funk- und fernsehentstört**.

Lok-Pflege

Trix-Lokomotiven haben bei sachgemäßer Behandlung eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß, sind jedoch leicht auszutauschen (z. B. Motor-Bürsten, Schleifer, Haftrifen und Glühlampen). **Gleise und Räder stets sauber halten!** Zur sachgemäßen Behandlung gehört in erster Linie die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsätzlich nicht auf Teppichen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zerstören. Die Gleise und Lokräder sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu Trix-Modellbahnfluid 66624 und Minitrix-

Lokrad-Reinigungsbürste 66623 verwenden). Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsräder von Hand gedreht werden.


Wie beim Auto zeigen auch Modellbahn-Loks ihre eigentliche Leistung (gleichmäßiges Anfahren, ruhiger Lauf und Höchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehängte Wagen mit relativ hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20 Minuten über die längste Strecke der Anlage gefahren werden.

Ölen und Fetten (Abb. 1 und 3)

Öl: Nur ein winziger Tropfen Trix-Spezialöl 66625 an die Achslager von Rädern, Zahnrädern und Getriebearms **X**. **Fett:** Nur ein stecknadelkopfgroßes Stück Trix-Getriebefett 66626 an Schnecken und Zahnradkränze **Y**. Niemals mehr und nicht öfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden.

Abb. 1

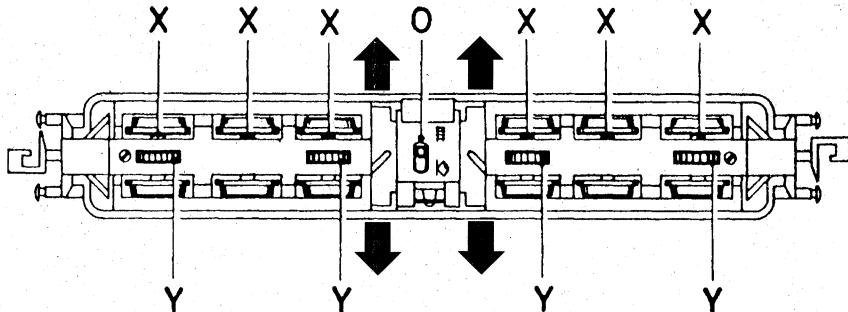

Gehäuse abnehmen (Abb. 1)

Unterkante der Gehäuse-Seitenwände in Pfeilrichtung auseinanderziehen und Gehäuse nach oben abnehmen.

Lampenwechsel (Abb. 3)

Schrauben **A** lösen und die Schaltungsplatine **11** wegklappen. Lampen **14** können dann seitlich aus dem Fahrgestellkörper herausgenommen und ausgetauscht werden. Beim Wiederaufsetzen der Schaltungsplatine darauf achten, daß Kontaktfedern **B** gut am Lötnippel der Lampen anliegen, und Kontaktfedern **C** an der freien Seite des Motors (Leitungen außen über **C**).

Umschaltung auf Oberleitungsbetrieb/Fahrschienenbetrieb (Abb. 1)

Für Oberleitungsbetrieb roten Stift **O** zum Stromabnehmer-Symbol verschieben, für Fahrschienenbetrieb zum Gleis-Symbol. Stift bis zum Anschlag verstellen!

Motor austauschen (Abb. 3)

Schaltungsplatine, wie unter Lampenwechsel beschrieben, abnehmen. Motorhalteklemmen **18** mittels kleinem Schraubendreher ausrasten und seitlich durch den Fahrgestellblock durchschieben. Dann mit kleinem Schraubendreher Achslagerklemmen **D** nach unten drücken und Motor zusammen mit Schneckenwelle vorsichtig (zunächst einseitig) aus der Lagerung herausziehen. Dann auch andere Seite nach dem Niederdrücken von **D** aus dem Chassis-Block herausnehmen. Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß vor allem die Achslagerklemmen **15** an den Enden der Schneckenwelle wieder gut in ihre richtigen Lage einrasten. Auch die Halteklemmen **18** müssen wieder richtig einrasten.

MINITRIX

Motorbürsten auswechseln (Abb. 2)

Motor wie beschrieben herausnehmen, verbrauchte Motorbürsten in der Reihenfolge L-M-N entfernen und durch neue ersetzen. Vorsicht beim Abnehmen der Bürstenhaltedeckel L, damit die kleine Druckfeder nicht verloren geht.

Austausch der Drehgestelle (Abb. 3)

Drehgestell-Lagerstifte 16 mit einem kleinen Schraubendreher durchschieben und herausziehen. Drehgestelle können dann nach unten herausgenommen werden. Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß Zahnrad wieder richtig in Schnecke eingreift und daß Lagerstift nicht gewaltsam eingedrückt wird, da dieser gleichzeitig Welle für das Zahnrad ist. Vertauschen der Drehgestelle bewirkt Umkehrung der Fahrtrichtung.

Einbau des Selectrix-Fahrzeug-Decoders 66830 (Abb. 3)

Schrauben A lösen und Schaltungsplatine 11 wegklappen. Steckerplatine 12 aus der Kontaktleiste 13 herausziehen. Anschlußdrähte am Fahrzeug-Decoder auf 4-5 mm verkürzen und abisolieren. Anschlüsse des Fahrzeug-Decoders 10 (**schwarze Vergußmasse nach unten**) in Kontaktleiste 13 einstecken.

Minitrix Triebfahrzeuge dürfen auf Digitalanlagen nicht ohne eingebaumtem Lokdecoder betrieben werden. (Beschädigung des Motors möglich!)

Ersatzteil-Liste

(1) Oberleitungs-Stromabnehmer	40 0408 00
(2) Dachleitung	12 2660 00
(3) Isolator (unter Stromabnehmer)	12 2658 00
(4) Horn	12 2661 00
(5) Dachaufbau	12 2659 00
(6) Fenstereinsatz	12 2668 01
(7) Leuchtstab	12 2663 00
(8) Lampeneinsatz (rot)	12 2664 00
(9) Puffer	12 2662 00
(10) Selectrix Fahrzeug-Decoder	66830
(11) Schaltungsplatine	31 2728 05
(12) Steckerplatine für Gleichstrombetrieb (mit Kondensator für Funkentstörung und Lichtwechseldiode) (in 11 enthalten)	41 2800 00
(13) Kontaktleiste (in 11 enthalten)	41 2862 25
(14) Glühlampe	40 0303 00
(15) Achslager-Klammer	72 2099 00
(16) Drehgestell-Lagerstift	14 0241 00
(17) Motor komplett mit Wellen, Schnecken und Schwungmasse	31 2200 04
(18) Motor-Halteklammer	73 1481 00
(19) Motor-Bürsten	40 0159 00
(20) Schleiferplatte (mit Umschalter)	41 2084 10
(21) Halter für Schleiferplatte	12 2665 00
(22) Kontaktscheibe	13 1959 15
(23) Zahnrad groß	12 2021 00
(24) Welle für Zahnrad klein	14 0234 00
(25) Zahnrad klein	14 0561 24
(26) Schleifer links	31 2084 08
(27) Schleifer rechts	31 2084 09
(28) Radsatz	31 2550 20
(29) Radsatz	31 2850 20
(30) Radsatz	31 2820 21
(31) Radsatz mit Hafstreifen	31 2850 11
(32) Hafstreifen	72 2258 00
(33) Kupplung	40 0626 00
(34) Drehgestell-Blende	72 2666 00
Schrauben-Sortiment	41 2056 95

Grundsätzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gültigen Ersatzteil-Preisliste aufgeführten Artikel und nur in den dort angegebenen Verpackungs-Einheiten. Da wir allerdings bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhängig sind, können zeitweilig Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.


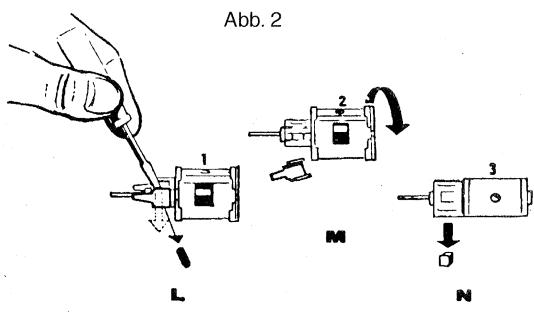


Abb. 3

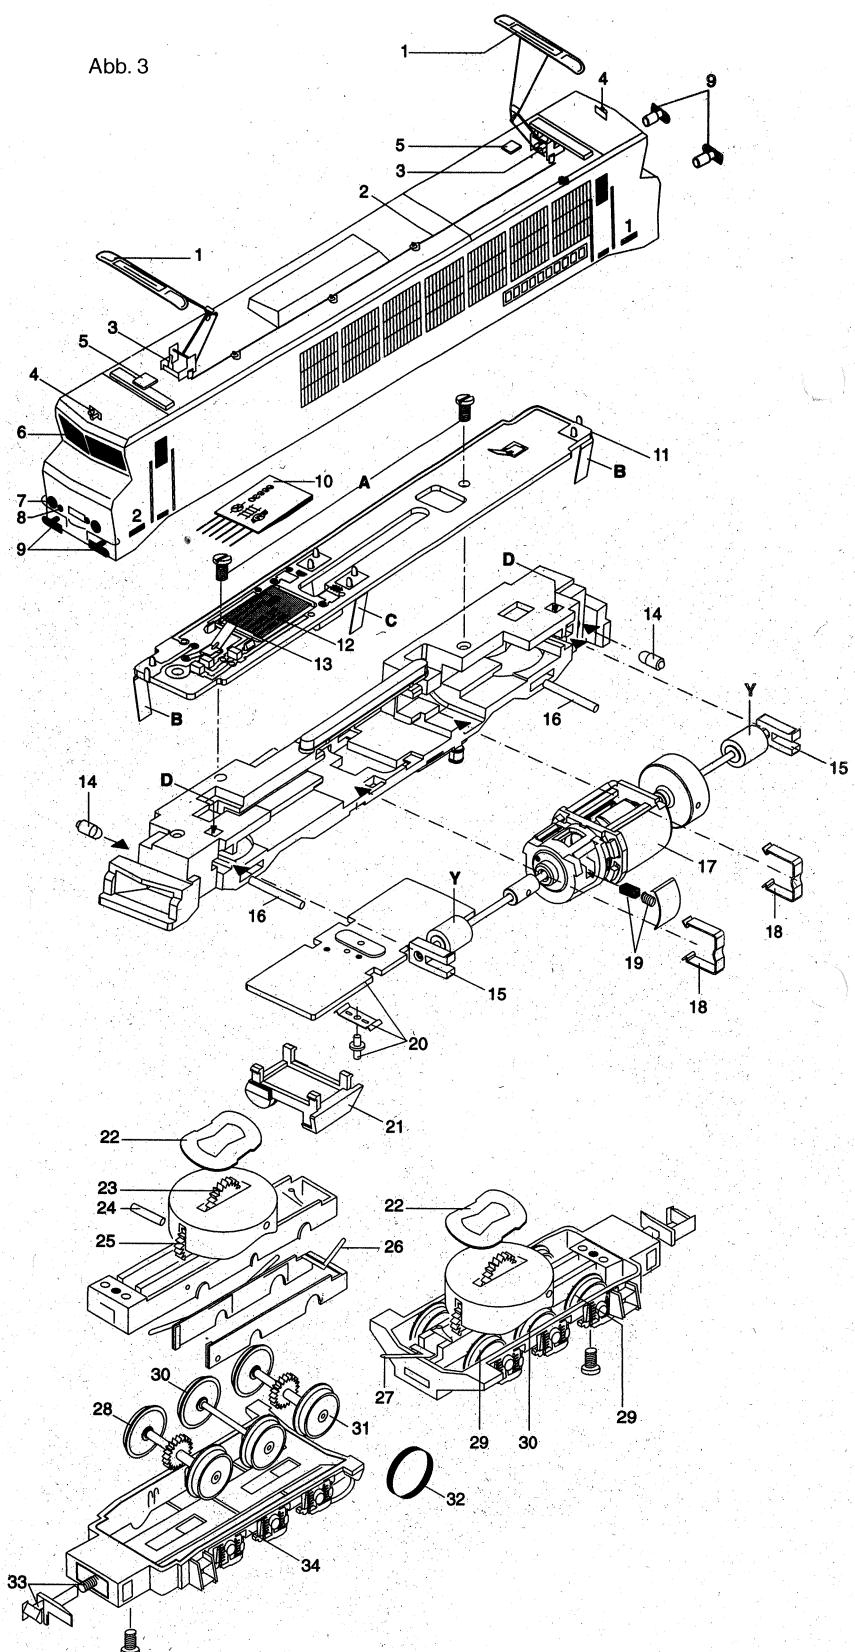

FOR 12 D.C. ONLY!

Interference suppression

This Trix product features radio and TV interference suppressors.

Maintenance of locomotive

Properly serviced locos will give many years of pleasure. Parts subject to wear (motor brushes, traction tyres and bulbs) can easily be replaced. **Top cleanliness is of paramount importance for the proper functioning of models and layout.** Carpet fluffs, hair and dust specks may impair or even destroy the delicate mechanism of a loco. Track, pick-ups and loco wheels must be cleaned from time to time (preferably using No. 66624 Trix Track-Cleanser and No. 66623 Minitrix Wheel-Brush). Never run layouts on a carpet or fluffy table cloth.

Never exert pressure on the loco, never push it along the track, never turn driving wheels by hand.

Model locomotives attain their best performance (even start, quiet and smooth running, maximum speed) after a certain running-in time. For this purpose, a locomotive should be worked over the longest line of the layout at changing speeds and directions for about 20 minutes.

Oiling and greasing (Fig. 1 + 3)

Oil: a most minute drop only of No. 66625 Trix Special Oil on axle-bearings of wheels, cog-wheels and gear axles **X**. Grease: a very small quantity (size of a pin-head) of No. 66626 Trix Special Grease for worm-gears and cog-wheel gears **Y**. Every 50 hours of operation only. **Never use edible oils, skin creams etc.**

Remove body (Fig. 1)

Force body walls carefully apart at points marked by arrows and let chassis slip out.

Change-over to catenary (Fig. 1)

Simply shift red switch **0** to symbol of desired method of operation.

Replacement of bulbs (Fig. 3)

Undo screw **A** and lift off printed circuit. Remove bulbs **14** from body and replace. When re-assembling the loco ensure good contact 1) between bulbs and contact strips **B** and 2) between contact strip **C** and the motor.

Replacement of motor (Fig. 3)

Undo screws **A** and lift off printed circuit. Use small screw-driver to lever out motor clips **18** and to push locking clamps in recesses **18** carefully out of position. Then ease motor with wormgear assembly sideways out of chassis. When reinserting the motor snap plastic bearings of worm-gear und motor clips **18** correctly back into position.

Replacement of brushes (Fig. 2)

Take out motor and replace worn brushes in accordance with fig. 2 **L-M-N**. Do not lose the tiny pressure springs when removing brush retaining clips **L**.

Replacement of bogies (Fig. 3)

Push bogie retaining pins **16** out of bogie top and take out bogies. When re-assembling bogies ensure pinions to correctly mesh worm-gear. Do not exert any force when re-inserting bogie retaining pins.

Installing Selectrix vehicle decoder 66830 (Fig. 3)

Remove screws **A** and flip printed circuit board **11** aside. Remove connector plug **12** from contact plate **13**. Shorten the terminal wires from decoder to 4-5 mm and remove insulation. Plug terminals of decoder **10** into contact plate **13**. **Make sure black insulation faces downward.**

Minitrix motor vehicles must NOT be operated on digital systems without an in-built engine decoder (motor can be damaged!)

Seulement pour 12 V C.C.

Déparasitage

Ce produit est déparasité radio et TV.

Entretien des locomotives

Quelques pièces seulement sont soumises à une usure naturelle. Elles sont très faciles à remplacer (p. ex. les charbons au moteur, les bandages plastiques, les ampoules). **Un circuit de voies toujours propre est peut-être le point le plus important pour un fonctionnement parfait.** Poils de tapis, cheveux, flocons de poussière sont les grands ennemis de la fine mécanique des chemins de fer modèles. Les rails, les roues des locomotives seront nettoyées de temps en temps (liquide spécial Trix 66624 et brosse pour roues Minitrix 66623). Les circuits de voies ne seront jamais installés sur des tapis.

Afin de ne pas endommager la transmission des locomotives, ne jamais pousser avec force une locomotive sur la voie ou essayer de faire tourner les roues motrices à la main.

Tout comme une automobile, une locomotive de chemins de fer modèle ne donnera toute sa puissance, vitesse et souplesse de fonctionnement qu'après un certain temps de "rodage". Une nouvelle locomotive devra rouler environ 20 minutes dans les deux sens de marche et sans wagons sur les plus longs trajets du circuit et à des vitesses différentes.

Huiler et graisser (fig. 1 + 3)

Ne huiler qu'aux endroits marqués "**X**" (arbres et paliers) et seulement déposer très peu d'huile (tête d'épingle). Employez l'huile spéciale Trix 66625. De la graisse ne sera déposée qu'aux endroits marqués "**Y**" (vis sans fin et engrenages), mais pas plus qu'une parcelle de la taille d'une tête d'épingle. N'utilisez que de la graisse Trix 66626. Jamais plus d'huile ni de graisse et jamais plus souvent que toutes les 50 heures de fonctionnement.

N'utilisez jamais de l'huile de table et de la crème pour la peau.

Enlever le boîtier. (fig. 1)

Ecarter le boîtier au milieu et l'enlever en la tirant vers le haut.

Prise de courant par caténaire (fig. 1)

Choisissez la prise de courant par les rails ou par caténaire selon la position du commutateur **0**.

Remplacement des ampoules (fig. 3)

Dévisser les vis **A** et dégager le circuit imprimé. Il est alors possible de retirer par le côté les lampes **14** du chassis et de les changer. Lors du remontage du circuit imprimé, il est important de veiller à ce que les lames de contact **B** s'appliquent bien sur les culots des lampes et que la lame de contact **C** se trouve sur le côté libre du moteur.

Changer le moteur (fig. 3)

Dévisser la vis **A** et enlever le circuit imprimé vers le haut. Extraire les clips de fixation **18** avec un petit tournevis. Dégager les ergots de fixation **D** avec un tournevis. Retirer le moteur par le côté. Lors du remontage bien veiller que les coussinets plastiques de la vis sans fin soient correctement placés dans les ouvertures **D**. Les clips de fixation **18** doivent être bien remis en place.

Remplacement des charbons (fig. 2)

Après démontage du moteur, retirer les charbons (opérations **L**, **M** et **N**) et les remplacer par des neufs. En enlevant les bouchons **L** des supports de charbons, faire attention à ne pas perdre les petits ressorts de pression des charbons.

Echange des bogies (fig. 3)

Enlever les goupilles **16** des bogies en les chassant hors de leur logement avec un petit tournevis ou objet similaire. Les bogies peuvent alors être enlevés par le dessous. Au remontage, il faut veiller à bien remettre l'engrenage sur la vis-sans-fin et à remplacer la goupille sans forcer car elle sert en même temps d'axe pour l'engrenage. Attention: l'inversion des bogies a pour effet d'inverser le sens de marche de la locomotive.

Montage du décodeur de locomotive Selectrix 66830 (fig. 3)

Enlever les vis **A** et faire basculer la platine de commande **11**. Extraire la platine enfichable **12** du connecteur **13**. Réduire les câbles de connection du décodeur de locomotives jusqu'à une longueur de 4-5 mm et les isoler. Introduire les contacts du décodeur de locomotive **10** (**vernis protecteur noir vers le bas**) dans le connecteur enfichable **13**.

Ne pas faire marcher les véhicules motorisés Minitrix sur des dispositifs numériques sans avoir installer auparavant un décodeur de locomotive. (le moteur peut être endommagé!)

Voor 12 Volt gelijkstroom!

Ontstoring

Dit Trix-model is overeenkomstig de wettelijke voorschriften, volledig **radio- en TV-ontstoord**.

Lok onderhoud.

Trix locomotieven hebben bij een zorgvuldige behandeling een levensduur van vele jaren. Alleen een paar onderdelen zijn aan natuurlijke slijtage onderhevig, maar deze zijn gemakkelijk te vervangen (bijv. koolborstels, sleepcontacten, antislipbandjes en gloeilampjes). **Rails en wielen altijd schoon houden!**

Bij een zorgvuldig onderhoud behoort in de eerste plaats het schoonhouden van de modelbaan zelf. Modelbaan nooit op de vloerbedekking opbouwen. Tapijtpluizen, haren en stofvlokken kunnen heel gemakkelijk de fijne mechanische aandrijving van modelbaan locomotieven beschadigen. De rail en loc wielen dienen van tijd tot tijd gereinigd worden (hiervoor Trix modelbaan vloeistof 66624 en de Minitrix locwielen reinigingsborstel 66623 gebruiken).

De loc nooit handmatig voortduwen of de aangedreven wielen met de hand verdraaien.

Evenals bij een auto, rijden ook modelbaan locs eerst regelmatig en moeiteeloos (gelijkmataig optrekken, soepel rijden en maximum snelheid) na een bepaalde inrij periode. Hiervoor dient de loc, zonder wagens en met een relatief hoge snelheid, in beide richtingen ca. 20 minuten over het langste traject van de baan rijden.

Olie en vet (afb. 1 + 3)

Olie: slechts een enkele druppel Trix speciaal-olie 66625 aan de aslagers van de wielen, tandwielen en drijfwerkassen **X**. Vet: slechts een speldeknap Trix speciaal-vet 66626 aan wormwielen en tandwielkransen **Y**. Nooit meer en niet vaker dan na 50 bedrijfsuren!

Nooit slaolie, huidcrème e.d. gebruiken.

Kap afnemen (afb. 1)

Kap aan onderkant aan beide zijden voorzichtig met duimen naar buiten buigen en gelijktijdig naar boven afnemen.

Het overschakelen op bovenleiding (afb. 1)

Kontaktgever **0** aan onderzijde van loc op symbol "rail" betekent: stroomafname via rails, op symbol "bovenleiding" betekent stroomafname via bovenleiding.

Verwisselen van lampje (afb. 3)

Schroeven **A** losdraaien en schakelplaat wegnemen. Lampjes **14** kunnen dan aan de zijkant van het chassis verwijderd en vervangen worden. Bij het weer monteren van de schakelplaat er op letten dat kontaktveer **B** goed tegen de soldeerdruppel van de lampjes aandrukken en kontaktveer **C** tegen de zijkant van de motor.

Motor verwisselen (afb. 3)

Schroeven **A** losdraaien en schakelplaat opwaarts afnemen. Motor-klemmen **18** met schroevendraaier opwippen en door het chassis naar buiten drukken. Nu de veertjes in openingen **D** naar beneden/buitenwaarts drukken en gelijktijdig motor aan achterzijde met vinger voorzichtig naar buiten drukken. Eerst de ene en dan de andere kant.

Bij het monteren er op letten, dat voor alles de plastic lagers van de wormwielen weer goed in de openingen **D** komen te zitten. Vervolgens motorklemmen **18** inschuiven en toezien, dat alles weer zit als voorheen.

Koolborstels verwisselen (afb. 2)

Versleten koolborstels na het uitnemen van de motor volgens **L-M-N** eruit halen en door nieuwe vervangen. Voorzichtig bij het afnemen van de borstelplaat **L**, opdat de borstelveren niet verloren gaan.

Draaistellen vernieuwen (afb. 3)

Draaistelstiften **16** met schroevendraaier doordrukken en eruit trekken. De draaistellen kunnen dan naar onderen afgenoem worden. Bij montage van de draaistellen er op letten dat het tandwiel weer op de juiste wijze in het wormwiel past en dat de draaistelstiften zonder kracht weer ingeschoven worden, daar deze stiften gelijktijdig als assen voor de tandwielen fungeren. Verwisseling van de draaistellen heeft rijrichting-verandering tot gevolg.

Inbouw van de Selectrix-locdecoder 66830 (afb. 3)

Schroeven **A** losdraaien en de schakelprint **11** wegklappen. Stekkerprint **12** uit de stekkercontacten **13** trekken. Aansluitdraden van de locdecoder tot 4-5 mm inkorten en isolatie verwijderen. Aansluitdraden van de locdecoder in de stekkercontacten **13** steken (**zwarte, ingegoten zijde van de locdecoder naar beneden**).

**Minitrix locomotieven mogen niet op digitale installaties zonder ingebouwde locdecoders worden gebruikt.
(De motor kan worden beschadigd!)**